



The brands of the BPW Group:



NEWS Aftermarket

74181901i

AM01/2019

Modifica ganasce freno e molle di richiamo per assali tronchi MVBFAST 10010 e assali tronchi sterzanti MVBFLST con freno SN 4218

A partire da marzo 2019, gli assali tronchi in oggetto saranno forniti con nuove ganasce freno e molle di richiamo modificate, che reagiscono in modo meno sensibile alle vibrazioni del veicolo.

Per consentire alle versioni esistenti di utilizzare le nuove ganasce freno con le relative molle di ritorno modificate, anche per le riparazioni, i componenti precedentemente montati dovranno essere eliminati e sostituiti dal kit di riparazione 09.801.08.84.0.

Gruppo ganasce freno: 05.091.46.32.1

sostituito da

Gruppo ganasce freno: 05.091.46.41.1

Molla di richiamo vecchia: 03.397.34.20.0


sostituito da

Molla di richiamo nuova: 05.397.34.22.0

Molla di richiamo vecchia: 03.397.46.14.0

sostituito da

Molla di richiamo nuova: 05.397.46.15.0

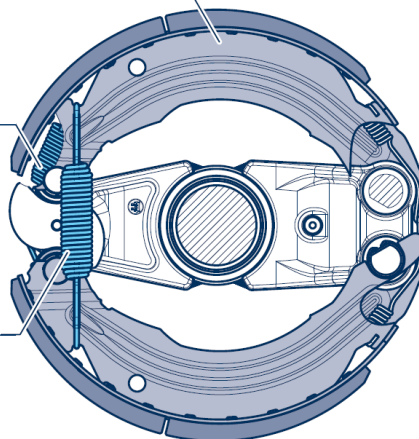

Questa modifica vale solo sugli assali tronchi con mozzo avente campanatura ET45 e il tamburo freno posto davanti al mozzo ruota. (Nota generale: le ganasce 05.091.46.32.1 rimangono comunque in produzione, perché montate sui normali assali SN4218 9 Ton).

Il kit di riparazione 09.801.08.84.0 comprende:

4 x ganasce freno complete 05.091.46.41.1

2 x molle di trazione 05.397.34.22.0

2 x molle di tensione 05.397.46.15.0

Nota tecnica importante: le vecchie molle 03.397.34.20.0 e 03.397.46.14.0 non saranno più fornibili, rendendo di fatto necessario il cambiamento di cui sopra. Il montaggio delle nuove molle con le vecchie ganasce 05.091.46.32.1 non risulta altresì possibile, per problemi di geometria.

we think transport

