



The brands of the BPW Group:



NEWS Aftermarket

74932201i

AM01 / 2022

Ottimizzazione dei dischi di pressione per assali autosterzanti - Codici BPW 03.128.05.06.0 / 07.0 e 03.128.05.09.0 / 10.0


Nel dicembre 2021, BPW ha introdotto nuovi dischi di pressione rinforzati e ottimizzati, sia nel primo equipaggiamento che nel mercato post-vendita. Di conseguenza, un'installazione mista di vecchi e nuovi dischi di pressione non è consentita.

Per evitare abbinamenti errati, sono stati realizzati i nuovi kit di riparazione 09.801.09.38.0, in sostituzione di 03.128.05.09.0 e 03.128.05.10.0.

Il kit di riparazione 09.801.09.38.0 contiene i nuovi dischi di pressione e i relativi elementi di fissaggio, per un'estremità dell'asse autosterzante.

D'ora in poi, i dischi di pressione devono essere sempre sostituiti su ciascuna estremità dell'asse, in coppia. Tuttavia, è possibile un'installazione mista di vecchi e nuovi dischi di pressione, ma sempre correttamente accoppiati, su ciascuna estremità dell'asse autosterzante.


Vecchia versione:

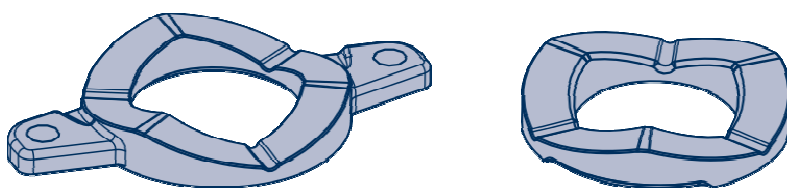

ondulazione
appiattita

gola rinforzata

Nuova versione:

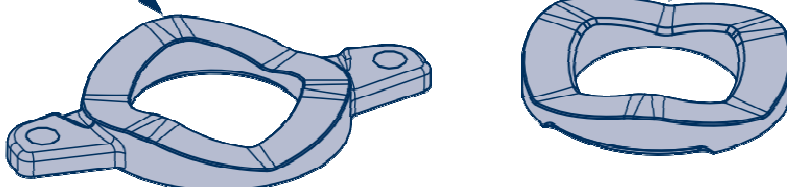

omissione delle cavità inferiori

A causa della modifica dei suddetti dischi di pressione e della non possibile sostituzione individuale, anche i dischi di pressione 03.128.05.06.0 e 03.128.05.07.0 sono stati bloccati e non sono più disponibili singolarmente, con effetto immediato.

Per garantire che anche questi dischi di pressione siano sempre sostituiti su ciascuna estremità dell'asse, d'ora in poi, è stato creato il nuovo kit di riparazione 09.801.09.40.0, in sostituzione di 03.128.05.06.0 e 03.128.05.07.0. Il kit di riparazione 09.801.09.40.0 contiene i nuovi dischi di pressione e i relativi elementi di fissaggio, per un'estremità dell'asse autosterzante.